При.	ложение к письму Ростехнадзора
ОТ	декабря 2022 г. №

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ (Форма)

0.5
07 сентября 2024 года
Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Усть-Илимская
ГЭС
Усть-Илимская ГЭС (666683, Иркутская область, город Усть-
Илимск, территория Усть-Илимской ГЭС, строение 020204/5)
Нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого
составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более
До возникновения аварии:
На Усть-Илимской ГЭС (установленная мощность – 3840 МВт):
В ремонте 8Г (240 МВТ), В-7Т.
Выведены из работы для технического обслуживания: АДВ 1
комплект Усть-Илимской ГЭС (SIMATIC S7-400), АДВ 2 комплект
Усть-Илимской ГЭС (SIMATIC S7-400), ФОТ 1АТ.
В работе:
- 1Г (240 MBт) и 2Г (240 MBт) в блоке с 1Т (220/15,75 кB, 630
МВА) на I СШ 220 кВ;
- 3Г (240 МВт) и 4Г (240 МВт) в блоке с 2Т (220/15,75 кВ, 630
MBA) на II СШ 220 кВ;
- 5Γ (240 MBτ) и 6Γ (240 MBτ) в блоке с 3Т (500/15,75 кВ, 630
МВА), 9Г (240 МВт) и 10Г (240 МВТ) в блоке 5Т (500/15,75 кВ, 630 МВА) на 1С 500 кВ;
- 7Г (240 MBт) в блоке 4Т (500/15,75 кВ, 630 MBA), 11Г (240 MBт)
и 12Г (240 МВт) в блоке с 6Т (500/15,75 кВ, 630 МВА) с на 2С 500
кВ;
- 13Г (240 MBт) и 14Г (240MBт) в блоке с 7Т (500/15,75 кВ, 630
МВА) на 3С 500 кВ;
- 15Г (240 MBт) и 16Г (240 MBт) в блоке с 6Т (500/15,75 кВ, 630
МВА) на 4С 500 кВ;
- 1AT (500/220/35 кB, 501 MBA) (введен в работу из ремонта
07.09.2024 в 12-13 (МСК));
- 2AT (500/220/35 kB, 501 MBA);
- Комплект ПА Усть-Илимской ГЭС (АРОТ 1АТ, АРОТ 2АТ,
АРОДТ 1АТ, 2АТ) (АПР) (введён в работу на время вывода из
работы по заявкам АДВ 1, 2 комплектов Усть-Илимской ГЭС);
- АРС 220 кВ (УР-220).

Суммарная нагрузка станции — 2683 МВт, в том числе по ГТП 220 кВ $(1\Gamma$ -4 Γ) — 696 МВт.

Комплект ПА Усть-Илимской ГЭС (АРОТ 1АТ, АРОТ 2АТ, АРОДТ 1АТ, 2АТ) (АПР) предназначен для предотвращения недопустимых набросов активной мощности на ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248), которые возможны при выделении Усть-Илимской ТЭЦ и части генераторов Усть-Илимской ГЭС на сеть 220 кВ. Комплект ПА Усть-Илимской ГЭС при срабатывании реализует управляющие воздействия через АРС 220 кВ (автоматика разгрузки электростанции). Настройка воздействий Комплекта ПА Усть-Илимской ГЭС определяется и задается оперативным персоналом Усть-Илимской ГЭС и зависит от суммарного перетока активной мощности через 1АТ и 2АТ и от числа работающих генераторов на блоках 1Т и 2Т Усть-Илимской ГЭС. Подключение генераторов к очередям АРС 220 кВ выполняется оперативным персоналом Усть-Илимской ГЭС переключателями.

На Усть-Илимской ГЭС запланировано снятие вибрационных характеристик автотрансформатора 2AT, для чего в рамках реализации разрешенной диспетчерской заявки № 17075 (работа 2AT в заявленном режиме работы) необходимо отключение выключателя B-220-2AT.

Во время аварии:

07.09.2024 в 13-43 (здесь и далее – время московское) на Усть-Илимской ГЭС при отключении персоналом по разрешённой заявке выключателя В-220-2АТ (для проведения работ по снятию вибрационных характеристик автотрансформатора 2АТ) произошло неправильное (ложное) срабатывание функции АРОТ 2АТ в составе Комплекта ПА Усть-Илимской ГЭС (АРОТ 1АТ, АРОТ 2АТ, АРОДТ 1АТ, 2АТ) с формированием управляющих воздействий через АРС 220 кВ, реализованными отключением на Усть-Илимской ГЭС выключателя В-220-1АТ допущенным неправильным действием 1 очереди АРС 220 кВ и 1Г (240 МВт) допущенным неправильным действием 2 очереди АРС 220 кВ, при этом, из-за неправильно выбранного объема воздействий, 3-я очередь АРС 220 кВ на отключение 3Γ (240 MBт) не работала (отказ). Станция снизила нагрузку на 178 МВт (2683/2505 МВт). Последствий для потребителей не было. В период с 13-48 по 13-50 зафиксирован единичный случай перегрузки КС «Выдача мощности ОРУ 220 кВ Усть-Илимской ГЭС» (состав сечения: стороны 220 кВ 1АТ и 2АТ Усть-Илимской ГЭС; ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248); ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247), МДП – 306 МВт, АДП – 782 МВт, максимальное фактическое значение

перетока – 469 МВт), продолжительностью 2 минуты.

	В 13-49 на Усть-Илимской ГЭС выключатель В-220-2АТ включён в работу. В 13-55 на Усть-Илимской ГЭС 1Г включён в работу. В 13-56 восстановлена доаварийная нагрузка станции.
	В 18-43 на Усть-Илимской ГЭС выключатель В-220-1АТ включён в
	работу (после расфиксации ремонтного положения 1АТ в ФОТ
	1AT).
Последствия аварии:	Станция снизила нагрузку на 178 МВт (2683/2505 МВт).
_	Последствий для потребителей не было.
1. Технические причины	Нет.
аварии:	
2. Организационные причины аварии:	2.1. Ошибочные действия персонала структурных подразделений Усть-Илимской ГЭС (персонала ОЭЦ и персонала цеха РЗА),
	заключающиеся во вводе в работу из ремонта автотрансформатора 1AT, при выведенном для технического обслуживания ФОТ 1AT с
	зафиксированным состоянием 1AT «ремонт» (установлена
	перемычка между клеммами «46» и «50» в ФОТ 1АТ), что привело
	к неправильной фиксации состояния 1АТ в Комплекте ПА Усть-
	Илимской ГЭС (APOT 1AT, APOT 2AT, APOДТ 1AT, 2AT) – состояние «Отключен», при фактическом нахождение 1AT в работе.
	В результате при отключении выключателя В-220-2АТ произошло
	неправильное (ложное) срабатывание пускового органа АРОТ 2АТ
	в Комплекте ПА Усть-Илимской ГЭС (АРОТ 1АТ, АРОТ 2АТ,
	АРОДТ 1АТ, 2АТ) с формированием и реализацией управляющего
	воздействия на отключение выключателя В-220-1АТ и 1Г Усть-
	Илимской ГЭС неправильным допущенным действием
	соответственно первой и второй очередей АРС 220 кВ (УР-220).
	2.2. Ошибочные действия оперативного персонала Усть-Илимской
	ГЭС, заключающиеся в:
	- невыполнении предусмотренных Инструкцией ОДУ Сибири по
	обслуживанию локальных устройств и комплексов противоаварийной автоматики Братской ГЭС и Усть-Илимской ГЭС
	(4842.3.22.01-200.21/02.2024) указаний в части настройки
	управляющих воздействий Комплекта ПА Усть-Илимской ГЭС
	(АРОТ 1АТ, АРОТ 2АТ, АРОДТ 1АТ, 2АТ);
	- отсутствии контроля соответствия требуемого объёма
	управляющих воздействий Комплекта ПА Усть-Илимской ГЭС
	(АРОТ 1АТ, АРОТ 2АТ, АРОДТ 1АТ, 2АТ) текущему составу и
	режиму работы генерирующего оборудования блоков 1Т и 2Т.
	В результате Комплект ПА Усть-Илимской ГЭС находился в работе
	с неправильным набором подготовленных управляющих
	воздействий – накладка 7SX «Разгрузка от АПР» на панели № 226 «АПР» находилась в положении «2 оч.», вместо положения «3 оч.»,
	что привело к отказу в срабатывании Комплекта ПА Усть-Илимской
	ГЭС (АРОТ 1АТ, АРОТ 2АТ, АРОДТ 1АТ, 2АТ) на реализацию
	управляющих воздействий на отключение 3Г (240 МВт) Усть-
	Илимской ГЭС.
3. Технические	Нет.
мероприятия:	

4. Организационные мероприятия:

- 4.1. Провести внеочередную аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики в территориальной аттестационной комиссии Енисейского управления Ростехнадзора директору Усть-Илимской ГЭС Карпачеву А.А.
- 4.2. Провести внеочередную проверку знаний Правил переключений в электроустановках и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ в постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Усть-Илимская ГЭС» начальнику смены электростанции Боброву И.В.
- 4.3. Провести внеочередную проверку знаний Правил переключений в электроустановках и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ в постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Усть-Илимская ГЭС» начальнику смены ОРУ Шевченко С.С.
- Провести техническую учебу оперативному персоналу оперативно-эксплуатационного цеха и персоналу ЦРЗА Усть-Илимской ГЭС «Особенности организации теме: противоаварийного управления в схеме 220-500 Усть-Илимской ГЭС в части контроля соответствия эксплуатационного состояния устройств ПА режиму работы электростанции, факторов срабатывания пусковых органов выдачи управляющий воздействий».
- 4.5. Персоналу, ответственному за передачу оперативной информации об авариях, провести внеплановый производственный инструктаж по теме: «Критерии и сроки передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике».
- 4.6. Провести неплановые контрольные тренировки оперативному персоналу Усть-Илимской ГЭС с отработкой действий с учетом произошедшей аварийной ситуации.
- 4.7. Выполнить пересмотр местной производственной инструкции «Эксплуатация устройств противоаварийной автоматики» (шифр ПИ УИГЭС.017.005-2023) на предмет соответствия Инструкции ОДУ Сибири по обслуживанию локальных устройств и комплексов противоаварийной автоматики Братской ГЭС и Усть-Илимской ГЭС в части указаний по выбору оперативным персоналом Усть-Илимской ГЭС очередей разгрузки АРС 220 кВ при срабатывании Комплекта ПА Усть-Илимской ГЭС в зависимости от количества включенных генераторов из числа 1Г-4Г и исключения утратившего силу документа Приказа Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 «Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (в связи с изданием Приказа Минэнерго России от 01.12.2023 № 1105).
- 4.8. Выполнить пересмотр инструкции ПО обслуживанию локальных устройств и комплексов противоаварийной автоматики Братской ГЭС и Усть-Илимской ГЭС (4842.3.22.01-200.21/02.2024) в связи с отменой ГОСТ Р 57114-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление В

5. Извлеченные уроки:	электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения, утв. Приказом Росстандарта от 04.10.2016 № 1302-ст (в связи с изданием Приказа Росстандарта от 29.12.2022 N 1683-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»). 5.1. Усилить контроль со стороны руководства станции за правильностью действий оперативного и диспетчерского персонала, а так же персонала служб (подразделений) организации. 5.2. Усилить контроль за своевременностью и полнотой пересмотра производственных инструкций и соответствием их содержания требованиям НТД.
6. Фото места	Нет.
происшествия.	1101.