

## **Причины аварийности, травматизма, утраты взрывчатых материалов, произошедших в поднадзорных организациях**

В отчетном периоде завершено расследование несчастных случаев, произошедших в III квартале 2025 года.

### **На объектах промышленного надзора**

**26.08.2025** произошел несчастный случай со смертельным исходом в АО «Артемовский рудник» (Красноярский край) на опасном производственном объекте II класса опасности «Рудник Лысогорский» (рег. № А66-04595-0001).

При бурении шпуров под анкерную крепь произошло обрушение горной массы, в результате обрушения горнорабочего очистного забоя 5 разряда завалило горными породами. Тело пострадавшего извлекли из-под завалов без признаков жизни.

**Расследование завершено 21.11.2025.**

#### **Причины несчастного случая:**

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выраженное в отсутствии фактического крепления сопряжений горных выработок в соответствии с проектной документацией;
- несовершенство технологического процесса, недостаток в изложении требований безопасности в технической документации;
- неудовлетворительная организация производства работ, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, неисполнение требований промышленной безопасности в части осмотра горных выработок за состоянием крепи на соответствие проектной документации.

**28.09.2025** произошла авария в ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика» (Иркутская область) на опасном производственном объекте IV класса опасности «Площадка козлового крана» (рег. № А67-03092-0002).

В результате порыва ветра произошло скольжение козлового крана по рельсовому пути до упоров с последующим его опрокидыванием.

**Расследование завершено 29.10.2025.**

**Причины несчастного случая:** совокупность факторов, связанных с недостаточно проработанными вопросами эксплуатации крана при ветровых нагрузках, как со стороны эксплуатирующей организации, так и со стороны завода-изготовителя.

Руководство по эксплуатации крана разработано заводом-изготовителем с несоблюдением требований технического регламента ТС 010/2011 (статья 4 и Основные требования безопасности машин и (или) оборудования). Стыковые сварные швы стяжек опор крана были выполнены заводом-изготовителем с конструктивным непроваром, что привело к разрушению стяжек при возникновении аварийной ситуации – сходу крановых тележек с рельсового пути под воздействием ветра и дальнейшему разрушению всего крана.

## На объектах энергетики

**04.08.2025** произошел несчастный случай со смертельным исходом в ООО «Сила Сибири» (Красноярский край).

На территории трансформаторной подстанции ТП 201, расположенной в г. Козьмодемьянск, электромонтер по обслуживанию подстанций 5-го разряда скончался в результате поражения электрическим током.

**Расследование завершено 15.10.2025.**

**Причины несчастного случая:**

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении выполнения работ по протирке опорного изолятора в РУ-10кВ без оформления наряда-допуска, содержащего мероприятия по безопасному выполнению работ;
- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
- неприменение работником средств индивидуальной и коллективной защиты.

## **В IV квартале 2025 года**

**14.10.2025** произошел несчастный случай с тяжелым исходом в АО КСУ «ГСФС» (Красноярский край) на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» (рег. № А66-00061-0001).

При выполнении работ по устройству свайного основания из буронабивных свай на строительном объекте, во время подъема арматурного каркаса произошло падение груза, в результате чего работник получил травмы тяжелой степени.

**Расследование завершено 14.11.2025.**

**Причина несчастного случая:** неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования.

**04.11.2025** произошел несчастный случай с тяжелым исходом в АО «Васильевский рудник» (Красноярский край) на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка извлечения золота» (рег. № А66-00429-0005).

При проведении ремонтных работ, в результате падения внутри мельницы машинист получил травмы тяжелой степени.

**Расследование завершено 19.12.2025.**

**Причины несчастного случая:**

- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования;
- несовершенство технологического процесса, в том числе отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу, выразившиеся в отсутствии в заводской технической и проектной

документации, установленного порядка и последовательности выполнения работ по фиксации барабана мельницы;

– недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в отсутствии предпринятых мер по разработке технологической инструкции (технологического регламента), устанавливающей порядок и последовательность выполнения работ по фиксации барабана мельницы при нахождении людей внутри нее, перечень необходимого оборудования, инструментов и приспособлений, используемых при их проведении;

– нарушение дисциплины труда, выразившееся в пренебрежении запретом требований безопасности при проведении ремонтных работ мельницы.